This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-155409 (P2000-155409A)

(43)公開日 平成12年6月6日(2000.6.6)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G03F	1/08		G 0 3 F	1/08	v	2H095
H01L	21/027		H01S	3/00	В	5 F 0 7 2
H01S	3/00		H01L	21/30	502P	
					502W	

		審查請求	未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)				
(21)出願番号	特願平10-331631	(71)出顧人 396020800					
			科学技術振興事業団				
(22)出顧日	平成10年11月20日(1998.11.20)	成10年11月20日(1998.11.20) 埼玉県川口市本町4丁目1番8号					
		(71)出顧人	598160694				
			古字田 光				
			奈良県生駒市高山町8916-47				
		(71)出顧人	597118636				
			近藤裕己				
			奈良県奈良市鶴舞西町二丁目28番303号				
		(72)発明者	古字田 光				
		(奈良県生駒市高山町8916-47				
		(74)代理人					
			弁理士 小倉 正				
			最終頁に続く				


(54) 【発明の名称】 フォトマスクの修正方法

(57)【要約】

【目的】 基板にダメージを与えることなく、1μm以 下の精度でフォトマスクを修正し、黒欠陥を除去する。 【構成】 基板1上に形成されたクロム薄膜2,酸化ク

ロム膜3からなるフォトマスクをレーザ加工で修正する 際、フォトマスクをパルス幅3~16psのレーザ光で 照射する。レーザ光としては、600~1100nmの 波長をもつものが好ましい。

【作用】 パルス幅3~16psのレーザ光で照射する とき、基板1がダメージを受けることなく、クロム薄膜 2及び酸化クロム膜3が選択的に加工され、シャープな エッジをもつ加工部が形成される。

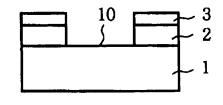

【特許請求の範囲】

Ò

【請求項1】 基板上に設けられた金属薄膜からなるフ オトマスクをレーザ光で修正する際、パルス幅3~16 psのレーザ光を照射して金属薄膜を選択的に加工し、 フォトマスクの黒欠陥を除去することを特徴とするフォ トマスクの修正方法。

1

【請求項2】 波長600~1100nmのレーザ光を 使用する請求項1記載のフォトマスクの修正方法。

【請求項3】 石英ガラス基板上に設けられた合計膜厚 るフォトマスクをレーザ加工で修正する際、エネルギ密 度4~5 J/cm² でパルス幅3~16ps, 波長60 0~1100nmのレーザパルスを1発照射することを 特徴とするフォトマスクの修正方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSI、液晶等のパタ ーンニングに使用されるフォトマスクの黒欠陥を修正す る方法に関する。

[0002]

【従来の技術】LSI、液晶等の極微細部品には、フォ トエッチングで必要構造をもつ回路が書き込まれてい る。フォトエッチングでは、被加工物の表面をフォトマ スクで覆って所定のパターンに従って露光させている。 フォトマスクとしては、石英ガラス基板上に形成したク ロム、チタン等の金属薄膜、更には腐食防止用にクロム 酸化物をクロム薄膜の上に積層したものが一般的に使用 されている。なお、以下の説明では、酸化物膜をも含め た意味で「金属薄膜」を使用する。フォトマスクは、一 般に石英基板上に金属薄膜を蒸着した後、レジストを塗 30 布し、電子ビーム等を用いてパターン露光し、金属薄膜 を化学的にエッチングする工程を経て製造されるが、レ ジストやエッチングの不均一性のため黒欠陥が発生しや すい。フォトマスクに黒欠陥があると、本来フォトエッ チングされる部分が光照射されず、LSI、液晶等に回 路不良を発生させる原因になる。そのため、黒欠陥を修 正する必要がある。フォトマスクの修正には一般的にレ ーザが使用されており、レーザ照射するとその部分の金 **属薄膜が加熱されて蒸発し黒欠陥が除去される。通常の** 修正精度は1µm程度であるが、より複雑で微細な回路 40 構成が要求される傾向に応じてより高い修正精度が求め られている。

【0003】修正精度の向上に関しては、レーザビーム の強度分布を均一にしてスリットの転写加工により均一 に修正する方法(特開昭56-164345号公報)、 スリットの幅を精密に制御することで修正精度を向上さ せる方法(特開平3-27042号公報)等が紹介され ている。修正には、波長1064mmを発生するNd: YAG、Nd:YVO等が代表的なレーザとして使用さ れており、532nmの第2高調波や355nmの第3 高調波を使用する場合もある。Nd:YAG, Nd:Y VO等のレーザ光は、Qスイッチによりパルス駆動さ れ、パルス幅は数百ps~数十nsで2発以上のパルス で加工されている (NEC技報1977年50巻3~1 1頁)。

2

【0004】フォトマスクの修正用には、集光されたイ オンビームを用いてフォトマスクを修正する装置(FI B装置)が開発されている。FIB装置では、Ga等の イオンを加速し、真空チャンパー中に設置したフォトマ 30~120nmのクロム薄膜及び酸化クロム膜からな 10 スクに照射して黒欠陥を除去している。FIBは、従来 のレーザ修正精度に比較して 0. 5 μ m以下の高い修正 精度を呈するため、LSI微細配線用フォトマスクの修 正に適している。たとえば、特開平7-28227号号 公報では、この方法に従って基板上のCrを選択的に加 工している。また、Tiサファイア結晶等を用いたフェ ムト秒パルスレーザが開発され、アメリカのコヒーレン ト社、スペクトラフィジクス社等が製品化している[ス ペクトラフィジクス製品カタログ10頁(1998 年)]。超短パルスレーザは、波長変換システムも組み 20 合わせるとフェムト秒オーダーのパルス幅の光を266 nm~3μmと幅広い波長で発振することが可能であ る。

> 【0005】超短パルスレーザを用いた材料加工の研究 は、ドイツのLHZ等で行われており(アプライドフィ ジクスA1996年63巻106~110頁)、ガラ ス、シリカ、エナメル、ステンレス鋼、アルミニウム、 銅, スチール, シリコン, 窒化アルミ等の材料を加工し た例が報告されている。超短パルスで照射すると、パル ス幅の時間がレーザ光を吸収した材料の熱伝導時間より も短い場合、レーザのエネルギーが照射部周辺に伝搬す ることなく、照射部分の材料が瞬間的に蒸発する。その 結果、熱変質を抑制した加工が可能となる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】フォトマスクの修正に 現状で使用されているレーザは、nsパルスオーダのレ ーザであり、1μm以下の精度で修正することが困難に なっている。すなわち、従来型のレーザでは、吸収され たエネルギーが熱伝導で周辺に伝播してしまうため、加 工部周囲の熱変質が避けられず、またアブレーションで きなかった金属薄膜が融解し加工部内部及び周辺で固化 してしまう。そのため、加工部のエッジがシャープにな らず、修正精度は1μm程度が限界である。更に、融解 金属の一部が固化して加工底面を覆い、ガラスの透過率 を低下させる。修正加工の精度を1μm以下に向上さ せ、透過率を下げないためには、レーザを照射した周囲 への熱影響を極力抑制して金属薄膜の融解を防ぎ、加工 部のエッジをシャープに成形することが要求される。

【0007】修正精度が高いFIB装置による場合で も、石英基板がダメージを受けやすく、フォトマスクの 50 修正後にガラスをエッチングする必要がある。しかも、

4

真空チャンバー中に試料を設置する必要があることから、修正前後の処理に時間がかかり、装置コスト、ランニングコストも高く、装置サイズは大型にならざるを得ない。この点、基板にダメージを与えることなく、常圧でフォトマスクを修正する方法が望まれている。

【0008】他方、超短パルスレーザを用いて金属薄膜 を大気雰囲気下で加工すると、レーザ照射部に直径数十 ~数百 n m, 高さ 100 n m 程度の円錐状に加工残渣が 堆積する。加工残渣の堆積は、熱伝導伝達時間よりもパ ルス幅が短いため干渉等で生じたレーザビームの強度分 布が熱伝導で均一化されず、アブレーションされない部 分が山状に残留することが原因である。すなわち、山状 のテーパ部は、入射レーザに対する角度が大きくなって レーザ光を反射するので、加工されない。これにアブレ ーションした金属が堆積するため、上方向に成長した円 錐状の残渣となる。真空チャンバを用いることなく超短 パルスレーザでフォトマスクを修正するためには、円錐 状の残渣を除去する必要がある。更に、ガラス基板上に 異種材料である金属薄膜が一体化されたフォトマスクを 超短パルスレーザで加工する場合、レーザのパワー密度 20 が非常に高いため、ガラス基板及び金属薄膜の双方が同 時に加工されやすく、金属薄膜だけを選択的にアブレー ション加工することは非常に困難である。この点、基板 と金属薄膜の加工閾値の差を大きくし、金属薄膜を選択 的に加工することが望まれる。

[0009]

7)

【課題を解決するための手段】本発明は、このような要 求に応えるべく案出されたものであり、フォトマスクの 修正にパルス幅が規制された超短レーザを使用すること により、大気下にあるフォトマスクの基板である石英ガ ラス等にダメージを与えることなく、フォトマスクを構 成している金属薄膜を選択的にアブレーションし、1 μ m以下の修正精度でフォトマスクを修正することを目的 とする。本発明は、その目的を達成するため、基板上に 設けられた金属薄膜からなるフォトマスクをレーザ光で 修正する際、パルス幅3~16psのレーザ光を照射し て金属薄膜を選択的に加工し、フォトマスクの黒欠陥を 除去することを特徴とする。レーザ光の波長は、600 ~1100nmの範囲にあるものが好ましい。石英ガラ ス基板上に設けられた合計膜厚30~120nmのシロ ム薄膜及び酸化クロム膜からなるフォトマスクをレーザ 加工で修正する場合、エネルギ密度4~5 J/c m で パルス幅3~16ps, 波長600~1100nmのレ ーザパルスを1発照射するとき、1μm以下の精度でス オトマスクが修正される。

[0010]

【作用】超短パルスレーザのパルス幅を徐々に長くすると、照射した金属薄膜中のパルス時間当りの熱伝導距離 も徐々に長くなる。熱伝導距離がレーザパワーの強度ムラの周期程度になると、加工残渣なく金属薄膜をアブレ ーションできる。しかし、過度に長い熱伝導距離では、熱影響によって加工部のエッジが融解する。本発明者等は、このような前提の下でパルス幅を選択することにより、加工残渣及び融解を抑制し、シャープなエッジ及びコーナーをもつ加工が可能になることを見出した。石英ガラスを基板とするものでは、超短パルスレーザのパルス幅を3~16 p s の間に調整することにより、加工残渣なく基板上のC r 薄膜を1 μ m 以下の修正精度でアブレーションできる。

【0011】基板にダメージを与えることなく、金属薄膜を超短パルスレーザでアプレーションするためには、基板及び金属薄膜それぞれのアプレーション関値の差を大きくすることが必要である。アプレーション関値は材料の吸収特性に関係しており、吸収特性は波長依存性がある。具体的には、ある波長に対する吸収係数の差が大きいほど、アプレーション関値の差も大きくなる。たとえば、基板として使用される石英ガラスでは、吸収特性の吸収端が約200nm程度であり、200nm~数μmの範囲ではほとんど吸収がない。他方、金属薄膜として使用されるクロム及びクロム薄膜の上に積層される酸化クロムは、200~1100nmの範囲で30%程度のフラットな吸収特性を示し、1100nmを超える波長では反射率が100%近くなるため吸収がゼロに近づく

【0012】線形吸収だけを考慮すると石英ガラスとC r 薄膜の吸収係数の差は200~1100nmの範囲でほぼ同じであるが、ピークパワーが非常に大きな超短パルスレーザを用いた照射では多光子吸収による影響もある。たとえば、石英ガラスを400nmの光で照射すると2光子、600nmでは3光子の吸収が生じ、吸収係数が増大する。したがって、レーザ加工に用いる波長をガラスで3光子吸収が生じない600nm以上、クロム薄膜で30%の吸収係数を示す1100nmの間に設定すると、石英ガラスとクロム薄膜の多光子吸収を含めた吸収係数の差を大きくでき、結果としてアブレーション関値の差が大きくなる。すなわち、波長を600~1100nmの範囲に調整したレーザを使用することにより、石英ガラス基板上に形成したクロム薄膜を選択的に加工し、且つ基板のダメージを抑制できる。

【0013】フォトマスクの修正に際し、レーザのパルス数を多くすると僅かなビームの揺らぎによっても加工精度が落ちる傾向が強くなる。この種の加工精度の低下は、一般的なフォトマスクの仕様である石英ガラス基板上に設けた膜厚80~120nmのクロム薄膜を1発のパルスでアブレーションできるエネルギ密度に調整することにより防止できる。具体的には、パルス1発当りのエネルギ密度を4~5 J/cm^2 に調整することにより、クロム薄膜を1発のパルスで加工でき、修正精度を0、5 μ m以下の高精度にすることが可能となる。

6

[0014]

【実施例】実施例1:本実施例では、図1に示すように 厚さ2mmの石英ガラス基板1上に膜厚100nmのク ロム薄膜2を設け、更に膜厚20μmの酸化クロム膜3 を積層したフォトマスクを加工試料として使用した。レ ーザ加工には、Tiサファイア結晶を発振材料としたオ シレータアンプシステム及び高調波発生システムをも ち、波長266~2000nm, パルス幅120fs~ 100psの光を1kHzの繰返しで平均出力100~ 800mW出力できる装置を使用した。図2に示すよう にレーザ光源4から出射された径8mmのビームを80 0 n mに調整し、レンズペア5でビーム径を3~30 n mの範囲で適当な大きさに調整した。アッテネータ6で レーザパワーを調整した後、ビーム品質の良好な中心部 分だけを0.5mm角の四角スリットを透過させ、10 0倍の対物レンズ8に導入し、結像位置に配置したフォ トマスク9に照射した。

5 `

【0015】照射条件としては、転写パターンの大きさを 2μ m角,照射エネルギ密度を1.2 J/c m 2 に調整し、パルス幅を120 f s \sim 100 p s の範囲で変化 20 させて 4 発のパルスを照射した。パルス幅 $3\sim$ 16 p s で照射した場合、図3 に示すようにレーザを転写した石英ガラス基板1 の表面 1 0 に加工残渣がなく、加工エッジもシャープな 2μ m角のパターンが形成された。フォトマスクの修正には、転写パターンの辺及び角の部分を金属薄膜の黒欠陥部分に照射して除去するため、パターン以下の大きさの黒欠陥も修正できる。因みに、図3 のパターンでは、 1μ m以下の精度で修正できた。

【0016】比較例1:パルス幅を120fs~3psとする以外は実施例1と同じ条件でレーザ加工したところ、図4(a)に示すように転写パターンの中及び周辺に径数 μ m,高さ10~100nm程度の円錐状の加工残渣11が観察された。加工残渣11により石英ガラス基板1の透過率が約30%低下したため、パルス幅120fs~3psではフォトマスクの修正ができなかった。パルス幅を16~100psに替えてレーザ加工したところ、図4(b)に示すように、一旦融解した後で固化した残渣12が加工穴の底部に生じた。融解固化残渣12により石英ガラス基板1の透過率が約20%低下したため、フォトマスクの修正にはパルス幅16~100psのレーザは使用できなかった。この場合には、更に加工部のエッジにダレが発生し、1 μ m以下の修正精度が得られなかった。

【0017】 実施例2:照射エネルギ密度を1.2 J/ cm^2 、パルス幅を16 ps、パルス数4発に固定し、600~1100 nmの範囲で被長を変化させる以外は、実施例1と同様にしてフォトマスクをレーザ加工した。この条件下では、石英ガラス基板1に何らダメージを与えることなく、石英ガラス基板1上のクロム薄膜2及び酸化クロム膜3を選択的にアブレーション加工で

き、修正精度も1μm以下であった。

【0018】比較例2:波長を400~600nmの範 囲で変化させる以外は実施例2と同じ条件下でフォトマ スクを加工したところ、図5(a)に示すように転写パ ターンの石英ガラスにダメージ13が生じた。ダメージ 13は、多光子吸収のために石英ガラスの一部がアブレ ーション加工されて平滑でなくなり、石英ガラス基板1 の透過率を低下させた。そこで、エネルギ密度を0.5 $J / c m^2$ に落として加工したところ、8発照射後に同 10 様なダメージが生じた。ダメージの発生は、エネルギ密 度を更に下げることによって防止できるが、必要とする パターンにクロム薄膜 2 及び酸化クロム膜 3 を加工する ためには8発以上のパルス数が必要であった。具体的に は、エネルギ密度 0.4 J / c m² のレーザパルスを 1 6 発加えるときクロム薄膜2及び酸化クロム膜3がアブ レーションされたが、転写パターンのズレ14が避けら れず、図5 (b) に示すように加工エッジがぼけてしま った。

【0019】以上の結果から、400~600nmの被長では、 1μ m以下の精度でフォトマスクを修正できないことが判った。更に、実施例2と同じ条件下で波長を1100~1500nmに調整して加工したところ、エネルギ密度1.2 J/cm^2 の4発照射ではクロム薄膜2及び酸化クロム膜3がほとんど加工されず、エネルギ密度1.5 J/cm^2 の8発照射でもクロム薄膜2及び酸化クロム膜3を完全にアブレーション加工することはできなかった。32発程度の照射でアブレーション加工できたが、パターンが図5(b)と同様に悪くなり、100~1500nmの波長では 1μ m以下の加工特度が得られなかった。

【0020】実施例3:パルス幅を3ps, 波長を80 0 nm、パルス数を1発に固定してエネルギ密度を変化 させる外は実施例1と同じ条件下でフォトマスクを加工 し、石英ガラス基板1にダメージを与えることなく、ク ロム薄膜2及び酸化クロム膜3が完全にアブレーション される条件を調査した。その結果、エネルギ密度を4~ 工でき、図6 (a) に示すように加工部のエッジ15が ほぼ90度のシャープになったパターンが形成された。 1発照射によるフォトマスクのリペアを試みたところ、 修正精度が O. 5 μ m 以下となっており、F I B 装置を 用いた加工とほぼ同じ値を示した。比較例3:エネルギ 密度4 J / c m² 、 2 発照射とする以外は実施例3と同 じ条件下でフォトマスクを加工した。加工によって形成 されたエッジ16は図6(b)に示すようにテーパが大 きくなっており、修正精度はO. 7μmであった。

[0021]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明においては、フォトマスクをレーザ加工で修正する際、使用する 50 レーザ光のパルス幅を3~16psの範囲に調整するこ

8

とにより、シャープなエッジをもつ加工部を形成し、精度 1 μ m以下の修正を可能にしている。しかも、真空チャンパを必要とすることなく、基板にダメージを与えることなく、フォトマスクの高精度修正が可能になる。このようにして修正されたフォトマスクは、極めて精度の高いパターンをもっているので、高密度化、高集積化の要求が一段と高くなってきているLSI、液晶等の製造に適したものとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 クロムフォトマスクの断面構造

【図2】 レーザ加工法に使用されるフォトマスク修正 装置

【図3】 パルス幅3~16psのレーザ光を照射した場合のクロムフォトマスクの加工パターン


【図4】 パルス幅3~16psのレーザ光で加工した

場合に生じる加工残渣 (a) 及び融解固化残渣 (b) 【図5】 波長400~600nmのレーザ光で加工した場合に生じるダメージ (a) 及びダレのある転写パターン (b)


【図6】 1発のレーザパルスで形成されたシャープな 加工部のエッジ (a) 及び2発のレーザパルスで形成さ れたテーパ付きのエッジ (b)

【符号の説明】

2:クロム薄膜 3:酸化ク 1:石英ガラス基板 5:レンズ系 6:ア 10 ロム膜 4:レーザ光源 8:対物レンズ ッテネータ 7:四角スリット 10:加工後の石英面 9:フォトマスク 13:ダメー 1:加工残渣 12:融解固化残渣 ジ 14:転写パターン 15:シャープな加工部 のエッジ 16:ダレのある加工部のエッジ

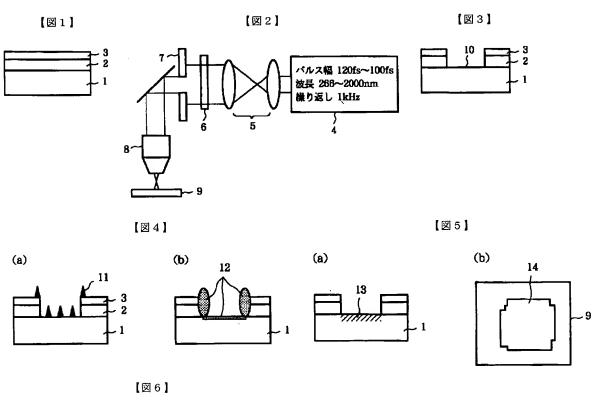



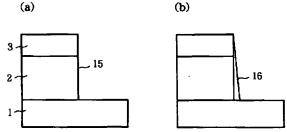

フロントページの続き

(72)発明者 近藤 裕己

奈良県奈良市鶴舞西町二丁目28番303号

(72) 発明者 平尾 一之

京都府相楽郡木津町木津川台三丁目5番8

号

Fターム(参考) 2H095 BD32 BD34

5F072 AB20 JJ20 QQ02 RR01 RR03

SS08 YY08